MODE D'EMPLOI

Methode à mesurer

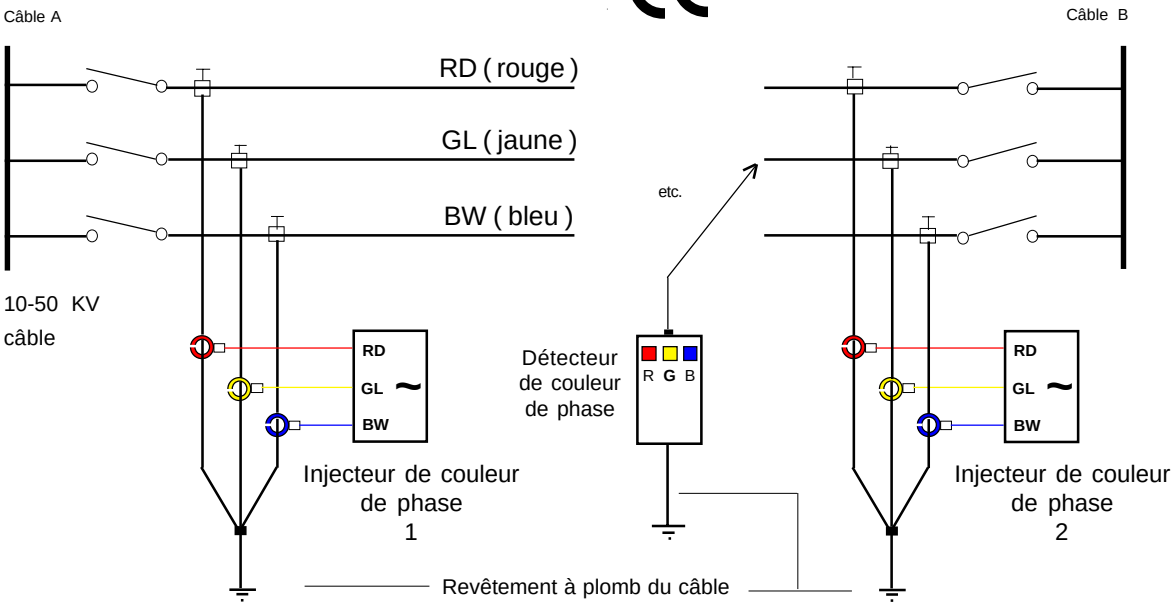

Ordre d'utilisation:

1) Enlevez la tension des câbles à mesurer
2) Déconnecter les câbles à mesurer du RÉSEAU.
3) Brancher les câbles à mesurer à la terre et aux gaines en plomb à l'aide des "câbles de court-circuit"
4) Brancher l'e(s) injecteur(s) de couleur de phase aux "câbles de court-circuit" à l'aide des 3 pinces ampéremétriques.
5) Activez l'e(s) injecteur(s) de couleur de phase, les trois leds vertes s'allument.
6) Connectez le fil de la mise à la terre du détecteur de couleur de phase à la gaine en plomb du câble A ou B.
7) Mesurer maintenant les trois âmes avec la sonde en appuyant sur le bouton "ON".

Possibilités de l'essai

1) Le détecteur de reconnaissance de couleur de phase possède un test de lampe témoin «LT» pour contrôler l'affichage; le détecteur est aussi pourvu d'un test de batterie "BAT" (voir page MODUS)
2) L'injecteur de reconnaissance de couleur de phase peut être testé en connectant le détecteur de terre à la sonde après quoi on branche des pinces ampéremétriques sur cette "boucle".